

Ciudad de México, Miércoles 27 de Septiembre de 2017.

ATENCIÓN: OSCAR RODRÍGUEZ. REFERENCIA: DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y VIABILIDAD OPERACIONAL DEL INMUEBLE.

Universidad de Londres Campus Vértiz

Dirección: Doctor José María Vertiz 153, Doctores, Cuauhtémoc, 06270 Ciudad de México.

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE.

En relación a la <u>Visita de inspección estructural visual</u> efectuada el **26 de Septiembre del 2017** al inmueble **Universidad de Londres campus Vértiz**, de acuerdo con el análisis realizado de la estructura a través del <u>Formato técnico para la evaluación estructural, análisis de daños y prevención de riesgos</u>, y lo asentado en el <u>Reporte técnico de visita de inspección estructural visual</u>, se observa que:

El inmueble consta de dos cuerpos, el cuerpo central corresponde a un auditorio que se encuentra resuelto por columnas de mamposteria de tabique rojo recocido que sostienen una cubierta en arco y a sus costados muros con ventanales de arco de medio punto. La estructura tiene una altura media de 17m y un ancho aproximado a 10m por 29m de largo. En el perímetro del auditorio se encuentran patios rodeados por aulas que se encuentran unidas por un pasillo en el lado corto del auditorio, las aulas se componen de planta baja y un nivel, se encuentran resueltas por muros de carga unidireccionales que reciben la carga del primer nivel a través de una losa maciza y en azotea por un sistema de cubierta ligera de lámina.

El cuerpo del auditorio presenta grietas en la parte baja de al menos 6 de sus columnas, éstas grietas debidas a su ubicación representan una reducción de la resistencia y estabilidad de la estructura, se observan también fisuras en la base del graderío y desprendimiento de acabados en el auditorio, por lo que es necesario mantener fuera de operación el auditorio, apuntalar los muros a fin de garantizar su estabilidad, acordonar el lugar al menos 10m. paralelo a su lado longitudinal, cerrar los pasillos en su lado transversal y realizar un proyecto de restauración estructural y de acabados. En relación a las aulas, debido a que solo se unen en su pasillo con el auditorio y a su buen comportamiento estructural durante el sismo sólo es necesario la reparación de elementos no estructurales como lo son plafones a fin de evitar caídos que pongan en riesgo a sus ocupantes.

CONCLUSIONES.

La estructura del auditorio presenta daño en sus elementos estructurales principales, por lo que se determina que es necesario sacar de operación a la estructura del auditorio hasta que sea reparada siguiendo las recomendaciones antes descritas para esta zona.

Respecto a las aulas, al momento de la visita la estructura muestra visualmente buen comportamiento de manera general. Por lo que se determina que la seguridad estructural para las aulas es adecuada en términos de resistencia y condiciones de servicio de los elementos que la componen, por lo que la zona de aulas puede ser ocupada para su operación.

CORDIALMENTE:

Emitio

ING. JUAN ALBERTO VIVEROS

Revisó:

ARQ. TADEO AGUILAR AGUILAR.

D.R.O. 978

Perito Edo. Mex. SAOP/98/12/0818







en su calidad de

CONSTRUCCIÓN SEGURA

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con número de registro de DRO- 0978 REGISTRO

El que suscribe, Arq. ó Ing. Arq. Tadeo Aguilar Aguilar

VIGENTE DESDE 17 - julio - 2015 Y HASTA 17 - julio - 2018 RESELLADO
Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIII; XV y XVI de la Ley de
Desarrollo Urbano; el artículo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Artículo 35 fracción IV, X y XII; Artículo
36 fracción I a) y b); artículo 38 fracción I D); Artículo 39 fracción I C), F); Artículo 139 fracción I del
Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:
DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:
UNIVERSIDAD DE LONDRES
AULAS CAMPUS VERTIZ, EXCEPTO AUDITORIO
CON DOMICILIO EN:
Doctor José María Vertiz 153, Colonia Doctores, 06270
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017. Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias NO PRESENTA DAÑO ALGUNO que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.
Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es HABITABLE SIN RIESGO.
ARQ. y/o ING. DRO- 0978 Arq. Tadeo Aguilar Aguilar
FIRMA
DIRECTOR ESCOLAR
FIRMA M. en ARQ. TADEO AGIFECNA: Over 1 Over 1 ARQ. TADEO AGIFECNA: Over 27 de septiembre del 2017 M. en ARQ. TADEO AGIFECNA: Over 27 de septiembre del 2017 Over 27 de septiembre del 2017 Over 27 de septiembre del 2017 Over 28 del 2017 Over 29 de septiembre del 2017 Over 29 de septiembre del 2017 Over 29 de septiembre del 2017 Over 20 del





CARNET

NOMBRE

RUBÉN TADEO AGUILAR AGUILAR

PROFESION

ARQUITECTO

CÉDULA PROFESIONAL NO

898425

RFC: AUAR581108840

CURP AUAR581108HMCGGB05

REGISTRO

DRO - 097

FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO

REFRENDO

DESDE EL

17-JULIO-2015

-JULIO-2018



FIRMA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVINDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPENARSE CON ESE CARACTER COMO AUXILIAR DE LA ADEINSTRACION PUBLICA SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 34 FRACCION XVI Y XX DE LA LEY ORGANICA DE ON PUBLICA Y FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 OF DEL DISTRITO FEDERAL

BE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA VIII DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE JONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

27-10-2015



SECRETARIA DE DESARRO URBANO Y VIVIENDA

DIRECCION GENERAL DMINISTRACION URBAR

A S

2015

0 N



FIRMA AUTORIZADA



SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA